
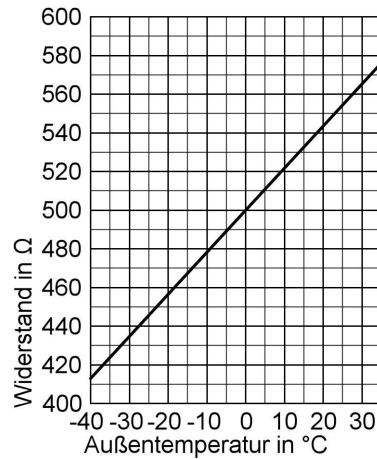
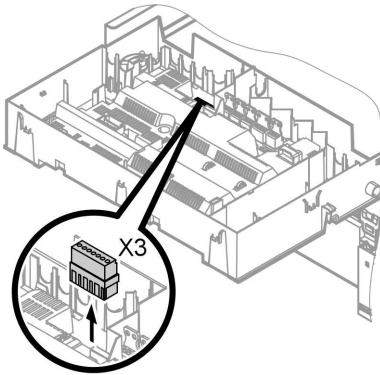


Störungscode (Fortsetzung)

Störungscode im Display	Konst.	witter. gef.	Verhalten der Anlage	Störungursache	Maßnahme
FF	X	X	Brenner blockiert oder auf Störung	Interner Fehler oder Taste „  RESET“ blockiert	Gerät neu einschalten. Wenn Gerät nicht wieder in Betrieb geht, Regelung austauschen.

Instandsetzung

Außentempersensor prüfen (Regelung für witterungsgeführten Betrieb)



1. Stecker „X3“ von der Regelung abziehen.

